

2023年7月31日
(23B-02-032)

Bism

株式会社ビーイズム
TEL. (03)5640-8126

BC ジャケット リコール点検修理のお願い

いつも弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

2023年5月～6月に製造された弊社製BCジャケット(70JX3010D、70JX3020D、70JX3010Q)におきまして、インフレーター及びリリースバルブ取付部品のアップーリテーナーにひび割れが発生しているものが発見されました。

製造時にアップーリテーナーを締め付けるトルクが強すぎたため、ストレスクラックが発生していたことが原因です。

この度はご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。

【不具合箇所並びに修理内容】



ひびの部分から空気漏れが発生する恐れがあり、その結果 BC を完全に膨らませることができず、浮力が不足する事態が想定されるため、対策といたしまして1着あたり3か所全ての不具合対象部品(アップーリテーナー及びロワリテーナー)を交換し、適正トルクで締め付けを行わせていただきます。

尚、点検及び交換実施期間は現品到着後1週間以内でご返却させていただきます。

【対象となる製品】



70JX3010D サイズXS/S/M/L
70JX3020D サイズM



70JX3010Q サイズM/L/XL

【対象となる製造番号】

- ・ J235001～J235007 ・ J235009～J235018 ・ J235021～J235028
- ・ J235034～J235037 ・ J235042～J235045 ・ J236001～J236011 ・ J236022

【製造番号の確認方法】

- ① ウエストバックルとカマーベルトを外して BC を開きます。
- ② バックパッド下部の面ファスナーを剥がすと、メインハーネスの下部に製造番号の刻印がございます。



【対応済品の識別方法】

対象品の対応済品の識別は製造番号の右に「X」の刻印を行いご返却させていただきます。「X」の刻印がある製品は対応済品となります。



※お手数ではございますが該当品は下記まで着払いにてご発送いただけますようお願い申し上げます。

(ご発送の際にはお手数ですが「**リコール対象品**」と一筆添えていただけますと幸いです。)

【リコール対象品発送先】

〒410-3303 静岡県伊豆市八木沢1342-1
株式会社ビーイズム伊豆工場 BC点検修理係 宛
TEL. 0558-79-3225

【BC点検修理に関するお問い合わせ先】

株式会社ビーイズム営業部
TEL. 03-5640-8126

この度はご迷惑をお掛けしましたお手数までお掛けすることになり、まことに申し訳ございません。重ねてお詫び申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上